

Bewegung durch Perfektion | Movement by Perfection

# ZIEHL-ABEGG



Die Königsklasse  
The Royal League

Die Königsklasse in Lufttechnik, Regeltechnik und Antriebstechnik | The Royal League in ventilation, control and drive technology



## Ventilateurs axiaux

### Notice d'assemblage

Conserver pour une utilisation future!

## Montageanleitung Axialventilatoren



### Inhaltsübersicht

Kapitel	Seite
Anwendung . . . . .	1
Sicherheitshinweise. . . . .	1
Hinweis zur ErP-Richtlinie . . . . .	2
Transport, Lagerung . . . . .	2
Montage . . . . .	3
Betriebsbedingungen. . . . .	5
Inbetriebnahme. . . . .	6
Instandhaltung, Wartung, Reinigung . . . . .	7
Entsorgung / Recycling . . . . .	8
Hersteller . . . . .	8
Serviceadresse. . . . .	8

Die Einhaltung der nachfolgenden Vorgaben dient auch der Sicherheit des Produktes. Sollten die angegebenen Hinweise insbesondere zur generellen Sicherheit, Transport, Lagerung, Montage, Betriebsbedingungen, Inbetriebnahme, Instandhaltung, Wartung, Reinigung und Entsorgung / Recycling nicht beachtet werden, kann das Produkt eventuell nicht sicher betrieben werden und kann eine Gefahr für Leib und Leben der Benutzer und dritter Personen darstellen.

Abweichungen von den nachfolgenden Vorgaben können daher sowohl zum Verlust der gesetzlichen Sachmängelhaftungsrechte führen als auch zu einer Haftung des Käufers für das durch die Abweichung von den Vorgaben unsicher gewordene Produkt.



### Anwendung

ZIEHL-ABEGG Axialventilatoren der Baureihen **FA, FB, FC, FE, FG, FL, FN, FH, FS, VR, VN, ZC, ZF, ZG, ZN** (Typenbezeichnung siehe Typenschild) mit integriertem **Außenläufer-Asynchronmotor** sind keine gebrauchsfertigen Produkte, sondern als Komponenten für Klima-, Be- und Entlüftungsanlagen konzipiert. Eine spezielle Motorauslegung ermöglicht die Drehzahlsteuerung durch Spannungsabsenkung. Bei Betrieb an Frequenzumrichtern beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Betriebsbedingungen.



Die Ventilatoren dürfen erst betrieben werden, wenn sie ihrer Bestimmung entsprechend eingebaut sind. Der mitgelieferte und bestätigte Berührschutz von ZIEHL-ABEGG SE Ventilatoren ist nach DIN EN ISO 13857 Tabelle 4 (ab 14 Jahren) ausgelegt. Bei Abweichungen müssen weitere bauliche Schutzmaßnahmen zum sicheren Betrieb getroffen werden.



### Sicherheitshinweise

- Die Ventilatoren sind zur Förderung von Luft oder luftähnlichen Gemischen bestimmt. Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zur Förderung von Gas, Nebel, Dämpfen oder deren Gemisch ist nicht zulässig. Die Förderung von Feststoffen oder Feststoffanteilen im Fördermedium ist ebenfalls nicht zulässig.
- Bei Einsatz des Motors/Ventilators in Anwendungen, bei denen sich im Fehlerfall z. B. durch eine Leckage eine zündfähige Atmosphäre bilden kann, muss der Verwender die Risiken einer Entzündung bewerten und entsprechende Vorkehrungen treffen, um eine Entzündung auszuschließen.
- Montage, elektrischen Anschluss und Inbetriebnahme nur von ausgebildetem Fachpersonal (Definition nach DIN EN 50 110, IEC 364) vornehmen lassen.
- **Gefahr durch elektrischen Strom!** Der Rotor ist weder schutzisoliert noch schutzgeerdet nach DIN EN 60204-1,

## Notice d'assemblage

## Ventilateurs axiaux



### Sommaire

Chapitre	Page
Domaine d'application . . . . .	1
Consignes de sécurité . . . . .	1
Information relative à la directive ErP . . . . .	2
Transport, entreposage . . . . .	2
Installation . . . . .	3
Conditions de service . . . . .	5
Mise en service . . . . .	6
Maintenance, entretien, nettoyage. . . . .	7
Élimination/recyclage. . . . .	8
Fabricant : . . . . .	8
Adresse service . . . . .	8

Le respect des consignes suivantes vise également à assurer la sécurité du produit. Si les consignes de sécurité en général, de transport, de stockage, de montage, d'utilisation, de mise en service, de maintenance, d'entretien, de nettoyage et d'élimination/recyclage ne sont pas respectées, le produit ne pourra éventuellement pas être utilisé de manière sûre et pourra représenter un danger de blessure, de mort des utilisateurs et de tiers.

Le non-respect des consignes suivantes peut, par conséquent, entraîner la perte des droits de garantie légaux et rendre l'acheteur responsable du produit devenu dangereux suite au non-respect des consignes.



### Domaine d'application

Les ventilateurs hélicoïdes ZIEHL-ABEGG des séries **FA, FB, FC, FE, FG, FL, FN, FH, FS, VR, VN, ZC, ZF, ZG, ZN** (désignation de type, voir plaque signalétique) équipés de **moteur asynchrone à rotor extérieur** ne sont pas conçus comme produits prêts à l'emploi, mais comme des composants pour installations de climatisation, ventilation et aération. Un dimensionnement spécial du moteur permet la régulation de la vitesse de rotation par réduction de la tension. En cas de fonctionnement avec convertisseurs de fréquence, veuillez respecter les conseils donnés dans la section conditions de fonctionnement.



Les ventilateurs ne doivent être utilisés qu'après avoir été intégrés conformément à leur destination.

La protection fournie et attestée des ventilateurs ZIEHL-ABEGG SE est conforme à la norme DIN EN ISO 13857 Tableau 4 (à partir de 14 ans). En outre, les mesures de protection contre les explosions structurelles nécessaires doivent être assurées conformément à la norme DIN EN 14986e.



### Consignes de sécurité

- Les ventilateurs sont conçus pour la propulsion de la circulation de l'air ou des mélanges similaires à l'air. L'application, dans des zones explosibles, pour la circulation des gaz, brouillards, vapeurs ou de leurs mélanges, n'est pas autorisée. Le déplacement de matières solides ou de particules de matières solides dans les installations n'est pas non plus autorisé.
- Si le moteur/ventilateur est utilisé dans des applications où une atmosphère inflammable peut se former en cas de défaut, p. ex. en raison d'une fuite, l'utilisateur doit évaluer les risques d'inflammation et prendre les précautions appropriées pour les éviter.
- Le montage, le raccordement électrique et la mise en service doivent être effectués uniquement par du

daher muss durch den Errichter der Anlage der Schutz durch Umhüllungen nach DIN EN 61140 vorgesehen werden, bevor der Motor an Spannung gelegt wird. Dieser Schutz kann beispielsweise durch ein Berührungsschutzgitter erreicht werden.

- Betreiben Sie den Ventilator nur in den auf dem Typenschild angegebenen Bereichen und nur für die, laut Ihrer Bestellung, bestimmungsgemäßen Anwendung.
- ZIEHL-ABEGG Ventilatoren sind nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu werden.
- Ventilatoren auch mit einem additiven Diffusor-Aufsatz (Nachrüstbausatz) sind nicht als begehrbar ausgelegt! Ein Aufsteigen darf ohne geeignete Hilfsmittel nicht erfolgen.
- In die Wicklung eingebaute Temperaturwächter (TB) oder Kaltleiter arbeiten als Motorschutz und müssen abgeschlossen werden!
- Bei Ausführung mit Kaltleiter zulässige Prüfspannung max. 2,5 V beachten!
- Bei Motoren ohne Temperaturwächter ist zwingend ein Motorschutzschalter zu verwenden!
- Die Einhaltung der EMV-Richtlinie gilt in Verbindung mit unseren Regel- und Steuergeräten. Werden die Ventilatoren mit Komponenten anderer Hersteller komplettiert, so ist der Hersteller oder Betreiber der Gesamtanlage für die Einhaltung der EMV-Richtlinie 2014/30/EU verantwortlich.
- Beachten Sie die Hinweise zu Instandhaltung und Wartung.
- Diese Montageanleitung ist Teil des Produktes und als solche zugänglich aufzubewahren.

## Hinweis zur ErP-Richtlinie

Die Fa. ZIEHL-ABEGG SE weist darauf hin, dass aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 327/2011 der Kommission vom 30. März 2011 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG (nachfolgend ErP-Verordnung genannt) der Einsatzbereich gewisser Ventilatoren innerhalb der EU an gewisse Voraussetzungen gebunden ist.

Nur wenn die Anforderungen der ErP-Verordnung für den Ventilator erfüllt sind, darf dieser innerhalb der EU eingesetzt werden.

Sollte der gegenständliche Ventilator keine CE-Kennzeichnung aufweisen (vgl. insbesondere Leistungsschild), dann ist die Verwendung dieses Produktes innerhalb der EU nicht zulässig.

Alle ErP-relevanten Angaben beziehen sich auf Messungen, die in einem standardisierten Messaufbau ermittelt wurden. Genauere Angaben sind beim Hersteller zu erfragen.

Weitere Informationen zur ErP-Richtlinie (Energy related Products-Directive) auf [www.ziehl-abegg.de](http://www.ziehl-abegg.de), Suchbegriff: "ErP".



## Transport, Lagerung

- **Bei der Handhabung Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe benutzen!**
- Beachten Sie die Gewichtsangaben auf dem Typenschild.
- Nicht am Anschlusskabel transportieren!
- Vermeiden Sie Schläge und Stöße, besonders bei Geräten mit aufgebauten Ventilatoren.
- Achten Sie auf evtl. Beschädigung der Verpackung oder des Ventilators.
- Lagern Sie den Ventilator trocken und wettergeschützt in der Originalverpackung oder schützen Sie ihn bis zur endgültigen Montage vor Schmutz und Wettereinwirkung.
- Vermeiden Sie extreme Hitze- oder Kälteeinwirkung.

personnel spécialisé et formé (selon DIN EN 50 110 ou IEC 364).

- **Danger de choc électrique !** Le rotor ne dispose d'aucune isolation de protection ni de mise à la terre en conformité à la norme DIN EN 60204-1, par conséquent l'installateur est tenu de prévoir préalablement la protection du système, par des revêtements protecteurs conformes à la norme DIN EN 61140, avant la mise sous tension du moteur. Cette protection peut, par exemple, être obtenue par une grille de protection contre les contacts.
- N'utilisez les ventilateurs que dans les domaines de fonctionnement précisés sur la plaque signalétique et uniquement pour les applications pour lesquels ils ont été spécifié à la commande.
- Les ventilateurs ZIEHL-ABEGG ne sont pas conçus pour être utilisés par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes.
- Les ventilateurs, également avec un diffuseur additionnel (kit d'extension), ne sont pas praticables ! Ne pas y monter sans un matériel approprié.
- Les détecteurs de température (TB) ou les résistances intégrés dans le bobinage, fonctionnent comme une protection du moteur et doivent être raccordés !
- En cas d'exécution avec thermistances, respecter la tension maximale de contrôle de 2,5 V!
- Pour les moteurs sans surveillance de température, il faut obligatoirement protéger le moteur à l'aide d'un disjoncteur!
- Le respect de la directive CEM s'applique en relation avec nos appareils de régulation et de commande. En cas d'utilisation des ventilateurs avec des composants d'autres fabricants, le constructeur ou l'exploitant de l'ensemble de l'installation est responsable du respect de la directive CEM 2014/30/EU.
- Veuillez respecter les indications du fabricant du moteur en ce qui concerne la maintenance et les réparations.
- Cette notice d'assemblage fait partie intégrante du produit et, de ce fait, doit toujours être accessible.

## Information relative à la directive ErP

La société ZIEHL-ABEGG SE précise qu'en vertu de la disposition (UE) No 327/2011 de la Commission du 30 mars 2011, portant application de la directive 2009/125/E (désignée ci-après ErP), le domaine d'application de certains ventilateurs au sein de l'UE est soumis à certaines conditions. Ce n'est que lorsque les exigences de la directive ErP en vigueur sur le ventilateur sont remplies, que celui-ci peut être utilisé au sein de l'UE.

Si le ventilateur représenté ne devait pas comporter de marquage CE (notamment la plaque signalétique du type), l'utilisation de ce produit n'est pas autorisée au sein de l'UE. Toutes les informations relatives à l'écoconception des produits liés à l'énergie (directive ErP) se réfèrent aux mesures obtenues à l'aide d'un appareillage de mesure standardisé. Pour obtenir des informations plus précises, contacter le fabricant.

Vous obtenez plus d'informations relatives à la directive ErP (Energy related Products-Directive) sous [www.ziehl-abegg.de](http://www.ziehl-abegg.de) critère de recherche : « ErP ».



## Transport, entreposage

- **Lors de la manipulation, utiliser des chaussures et des gants de sécurité !**
- Respectez les indications de poids sur la plaque signalétique.
- Ne pas les transporter par le câble de raccordement !
- Évitez les chocs et les coups, en particulier pour les ventilateurs qui sont montés sur des appareils.
- Vérifiez si l'emballage ou le ventilateur est abîmé.
- Entrez le ventilateur au sec et à l'abri des intempéries, dans son emballage d'origine ou protégez-le de la poussière et des intempéries jusqu'à son montage définitif.
- Évitez des températures extrêmes vers le haut ou vers le bas.



- Vermeiden Sie zu lange Lagerzeiträume (wir empfehlen max. ein Jahr) und überprüfen Sie vor dem Einbau die ordnungsgemäße Funktion der Motorlagerung.




## Montage

Durch sich im Fehlerfall (z. B. überhöhte Schwingungen) lösende Teile am Rotor oder als Ganzes. Personen und Sachschaden kann die Folge sein. Schutzgitter oder geeignete konstruktive Maßnahmen bei kritischen Anwendungen einsetzen (z. B. Kälteanlagen mit Kältemittel, die der Gefahrstoffverordnung unterliegen).

Lösen Sie kein Laufrad, Ventilatorflügel oder Wuchtgewicht. Lassen Sie die Montage und den elektrischer Anschluss nur von ausgebildetem Fachpersonal vornehmen.

**Bei der Handhabung Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe benutzen!**

- Es obliegt der Verantwortung des System- oder Anlagenherstellers, dass anlagenbezogene Einbau- und Sicherheitshinweise sich im Einklang mit den geltenden Normen und Vorschriften (DIN EN ISO 12100 / 13857) befinden.
  - **Ventilatoren Bauform A**, zur Befestigung am feststehenden Motorflansch Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 verwenden und mit geeigneter Schraubensicherung versehen. Zul. Anzugsmomente: M4 = 2,1 Nm; M6 = 9,5 Nm; M10 = 40 Nm; M12 = 70 Nm; bezogen auf Schrauben nach DIN EN ISO 4014 Reibwert  $\mu_{ges} = 0,12$
  - Motorbaugröße **068** angegebene Einschraubtiefe beachten.
  - **Ventilatoren Bauform Q mit Kunststoff-Wandringplatte**: Scheiben DIN 125 zur Befestigung verwenden. Zul. Anzugsmomente: M8 = 10 Nm; M10 = 21 Nm
  - **ZAplus Ventilatoren Typ ZC, ZF, ZG, ZN**: Bei der Montage von ZAplus ist auf eine kunststoffgerechte Verschraubung zu achten. Wenn flache Scheiben nach EN ISO 7089 oder DIN125 zur Befestigung verwendet werden, dann wird ein zulässiger Anzugsmoment bei Festigkeitsklasse 8.8 und einem Reibwert  $\mu_{ges} = 0,12$  von M8 = 12 Nm / M10 = 24 Nm / M12 = 40 Nm empfohlen. Da der konkrete Schraubfall je nach Kundengerät variiert, müssen diese Empfehlungen auf die jeweilige Situation hin überprüft werden. Die Verschraubung des Gitters ist mit einem Anzugsmoment von 6 Nm anzuziehen. Die Kabelabdeckung ist nach Anschluss des Motors mit 2 Kabelbindern gegen Verlieren zu sichern. Bei einer Ausführung mit einer quadratischen Rückwand (Bauform Q) ist eine Demontage dieser quadratischen Kunststoffplatte nicht zulässig.
- Für alle Bauarten von Ventilatoren gilt:
  - Nicht verspannt einbauen. Anbauflächen müssen eben sein.
  - Auf gleichmäßigen Spalt „a“ nach Abb. achten. Verspannung durch unebene Auflage kann durch Streifen des Laufrades zum Ausfall des Ventilators führen.

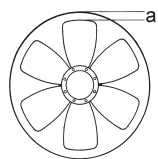

- Bei einer Montage mit hängendem Rotor müssen Schutzmaßnahmen gegen fallende Teile getroffen werden.




## Installation

**En cas de défaut (par exemple, des vibrations excessives), des pièces sur le rotor ou dans son ensemble peuvent se détacher. Cela peut entraîner des blessures corporelles et des dommages matériels. Utilisez des grilles de protection ou des mesures de conception adaptées pour les applications critiques (par exemple, les installations frigorifiques avec des fluides frigorigènes soumis à l'ordonnance sur les substances dangereuses. Ne pas desserrer la turbine, le ventilateur ou le poids d'équilibrage. L'installation et la connexion électrique ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié et formé.**

**Lors de la manipulation, utiliser des chaussures et des gants de sécurité !**

- Il est de la responsabilité du fabricant du système ou de l'installation que les conseils de montage et de sécurité relatifs à l'installation soient en conformité avec les normes et prescriptions en vigueur (DIN EN ISO 12100 / 13857). Le respect de la directive CEM s'applique en relation avec nos appareils de régulation et de commande.
  - **Pour la fixation des ventilateurs de la forme de construction A** à la bride fixe du moteur, utiliser des vis de fixation autobloquantes de la classe de résistance 8.8. Couples de serrage autorisés : M4 = 2,1 NM ; M6 = 9,5 NM ; M10 = 40 NM ; M12 = 70 NM ; pour des vis en conformité à DIN EN ISO 4014, coefficient de friction  $\mu_{et} = 0,12$
  - Taille du moteur **068** : observer la profondeur de vissage indiquée
  - **Ventilateurs de type de construction Q avec embase murale synthétique**: employer des rondelles DIN 125 pour la fixation. Couples de serrage admissibles: M8 = 10 Nm; M10 = 21 Nm
  - **Les ventilateurs ZAplus, type ZC, ZF, ZG, ZN**: au cours du montage de ZAplus, il est nécessaire de veiller au vissage conforme à la conception en matière plastique. Lorsque des rondelles plates sont utilisées pour la fixation, conformément à la norme DIN EN ISO 7089 ou DIN125, un couple de serrage autorisé avec la classe de résistance 8.8 et un coefficient de friction  $\mu_{ges}=0,12$  par M10 est recommandé (pour ZAplus taille 500) =24Nm/M12 (pour ZAplus taille 800) =40Nm. Puisque le vissage concret varie en fonction de l'outil du client, ces recommandations doivent être adaptées à chaque situation. Un couple de serrage 6Nm est recommandé pour le serrage des boulons de la grille. Le recouvrement du câblage doit être sécurisé contre la perte, après le raccordement du moteur, à l'aide de 2 connecteurs de câbles. Pour un modèle avec une paroi arrière carrée (forme de construction Q), le démontage de cette plaque en matière plastique carrée n'est pas autorisé.
- Pour tous les types de construction de ventilateurs, il s'applique :
  - Ne pas les vriller au montage. Les surfaces de montage doivent être planes.
  - Veillez à ce que l'entrefer "a" soit régulier et conforme à la figure. Une tension créée par un support non plan peut entraîner une panne du ventilateur par frottement de la roue.

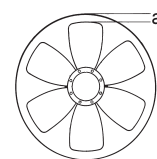


- Lors d'un montage avec le rotor suspendu, des mesures de protection doivent être prises contre la chute de pièces.

- Bei vertikaler Motorachse muss das jeweils untenliegende Kondenswasserloch geöffnet sein (gilt nicht bei Ventilatoren der Schutzart IP55).
- Motorbaugröße **068**: Kondenswasserbohrungen werden abhängig von der Einbaulage oder vom Anwendungsfall angebracht. Infos hierzu sind in den produktspezifischen Bestelltexten angegeben. Achten Sie darauf, dass Kondenswasserbohrungen nicht verschlossen werden!
- Der Ventilator darf nur an Stromkreise angeschlossen werden, die mit einem allpolig trennenden Schalter abschaltbar sind.
- Elektrischer Anschluss lt. Schaltbild a) im Klemmenkasten b) bei Kabelauführung Schaltbild am Kabel oder Wandring



**Keine Metall-Stopfbuchsenverschraubungen bei Kunststoff-Klemmenkästen verwenden - Stromschlag bei fehlerhaftem Anschluss möglich!**


- Dichtung des Blindstopfens auch für Stopfbuchsenverschraubung verwenden.
- Beim Öffnen der Kabelverschraubungen am Ventilator/Motor den Zustand der Verschraubungen und Dichtungen überprüfen. Defekte oder spröde Verschraubungen und Dichtungen unbedingt erneuern.
- Nur Kabel verwenden, die eine dauerhafte Dichtigkeit in Kabelverschraubungen gewährleisten (druckfest-formstabiler, zentrisch-runder Mantel; z. B. mittels Zwickelfüllung)!
- Je nach Art der Kabeleinführung Wasserablaufbogen vorsehen.
- Ventilator-Anschlusskabel mit Kabelbindern an Berührungsschutzgitter oder Motorstreben befestigen.
- Je nach Ausführung können die Motoren
  - mit Kaltleitern, intern verschalteten Thermostatschaltern, herausgeführten Thermostatschaltern oder ohne thermischen Schutz ausgerüstet sein.
- Diese sind wie folgt anzuschließen:
  - Kaltleiter am Kaltleiterauslösegerät.
  -  Intern verschaltete Thermostatschalter: Kein externer Anschluß möglich bzw. nötig. **Achtung:** Thermostatschalter schalten nach Auslösung durch zu hohe Temperatur und Abkühlung wieder selbsttätig zu. Dabei kann der Ventilator anlaufen
  - Herausgeführte Temperaturwächter sind so in den Steuerstromkreis einzufügen, dass im Störfall nach dem Abkühlen **kein selbsttätiges Wiedereinschalten** erfolgt. Gemeinsamer Schutz mehrerer Motoren über ein Schutzgerät ist möglich, hierfür sind die Temperaturwächter der einzelnen Motoren in Serie zu schalten. Bitte beachten, dass bei Temperaturstörung eines Motors **alle** Motoren gemeinsam abgeschaltet werden. In der Praxis werden deshalb Motoren in Gruppen zusammengefasst, um bei Störung eines Motors noch **Notbetrieb** mit verminderter Leistung fahren zu können.
  - ohne thermischen Schutz: Motorschutzschalter verwenden!
- Wenn bei VentilatorMotoren für 1~ 230V +/-10% die Netzspannung dauerhaft über 240V liegt, kann es in Extremfällen vorkommen, dass der Temperaturwächter anspricht. Bitte verwenden Sie dann den nächst kleineren Kondensator.

Beachten Sie bei Produkten, die von ZIEHL-ABEGG mit Anschlusskasten geliefert werden, nachfolgende Angaben.


- *Si l'axe du moteur est vertical, le trou d'évacuation des condensats qui se trouve au bas doit être ouvert (ne concerne pas les ventilateurs du type de protection IP55).*
- *Taille du moteur 068 : Les trous d'évacuation des condensats sont réalisés en fonction de la position de montage ou de l'application. Les informations correspondantes sont données dans les textes de commande correspondant aux produits. Assurez-vous que les trous d'évacuation des condensats ne sont pas obstrués !*
- *L'appareil doit être raccordé uniquement à un circuit électrique pouvant être coupé avec un interrupteur à coupure omnipolaire.*
- *Raccordement électrique suivant le schéma de raccordement a) dans le boîtier de raccordement b) pour la version à câble sortant, schéma de raccordement sur le câble ou l'embase murale*



**Ne pas utiliser de presse-étoupe métallique sur des boîtes à bornes synthétiques. Risque de chocs électriques!**

- *Se servir également du joint de l'obturateur pour le presse-étoupe.*
- *Lors de l'ouverture des raccords de câble sur le ventilateur/moteur, vérifier l'état de ceux-ci ainsi que les joints. Remplacer absolument les raccords et joints défectueux ou fragilisés.*
- *Utiliser uniquement des câbles garantissant une étanchéité durable des raccords de câble (gaine ronde centrée, indéformable et résistant à la pression, par ex. au moyen d'un bourrage) !*
- *En fonction du type d'entrée de câble, prévoir des coudes d'évacuation de l'eau.*
- *Fixer le câble de raccordement du ventilateur à l'aide de serre-câbles ou de colliers.*
- *Suivant la version, les moteurs peuvent être équipés de posistors, d'interrupteurs thermostatiques à câblage interne, d'interrupteurs thermostatiques externes ou ne pas avoir de protection thermique.*
- *Ceux-ci doivent être raccordés de la manière suivante :*
  - *Posistors sur le déclencheur à posistors.*
  -  *Interrupteurs thermostatiques à câblage interne: raccordement externe impossible et inutile. Attention: Après le déclenchement suite à une température excessive et le refroidissement, les interrupteurs thermostatiques s'enclenchent de nouveau automatiquement. Le ventilateur peut alors démarrer*
  - *Les contrôleurs de température externes doivent être intégrés au circuit de commande de manière à exclure le ré-enclenchement automatique après le refroidissement en cas de dérangement. Une protection commune de plusieurs moteurs par un unique organe de protection est possible. Les contrôleurs de température des différents moteurs doivent alors être connectés en série. Attention, en cas de dérangement thermique d'un moteur, tous les moteurs sont arrêtés ensemble. C'est pourquoi, dans la pratique, on regroupe les moteurs de manière à pouvoir disposer d'un fonctionnement à puissance réduite en mode d'urgence en cas de dérangement d'un moteur.*
  - *Sans protection thermique : utiliser un disjoncteur de protection du moteur !*
- *Si, dans le cas des moteurs de ventilateurs pour 1~ 230V +/-10%, la tension du secteur est durablement supérieure à 240 V, le contrôleur de température peut, à l'extrême, se déclencher. Utilisez alors le condensateur de valeur immédiatement inférieure*

*Veillez respecter les informations suivantes pour les produits fournis par ZIEHL-ABEGG avec un boîtier de raccordement à distance.*

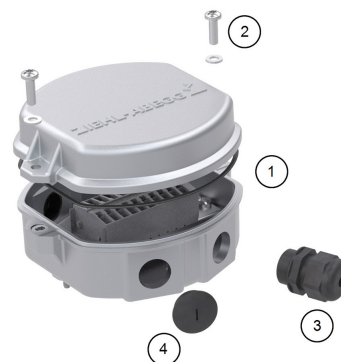

1	Anschlusskasten aus Kunststoff oder Metall
2	Deckelschrauben Anziehdrehmoment: Kunststoffkasten 1,3 Nm/12 Lb In, Metallkasten 2,6 Nm/23 Lb In
3	Kabelverschraubungen (siehe nachfolgende Tabelle)
4	Verschlussschrauben Kunststoff/Messing Anziehdrehmoment: 2,5 Nm/22 Lb In

1	Plénum de raccordement en plastique ou en métal
2	Vis du couvercle Couple de serrage : Boîtier en plastique 1,3 Nm/12 Lb In, boîtier en métal 2,6 Nm/23 Lb In
3	Presse-étoupes (voir tableau suivant)
4	Bouchons à vis en plastique/laiton Couple de serrage : 2,5 Nm/22 Lb In

Kabelverschraubungen			
Gewindegröße	Material	Anziehdrehmoment $M_A$	
M12x1,5	Kunststoff	1,5 Nm	13 Lb In
	Messing	4 Nm	35 Lb In
M16x1,5	Kunststoff	2,5 Nm	22 Lb In
	Messing	5 Nm	44 Lb In
M20x1,5	Kunststoff	4 Nm	35 Lb In
	Messing	6,5 Nm	58 Lb In
M25x1,5	Kunststoff	6,5 Nm	58 Lb In
	Messing	6,5 Nm	58 Lb In
M32x1,5	Kunststoff	6,5 Nm	58 Lb In

Presse-étoupes			
Filetage	Matériau	Couple de serrage $M_A$	
M12x1,5	Plastique	1,5 Nm	13 Lb In
	Laiton	4 Nm	35 Lb In
M16x1,5	Plastique	2,5 Nm	22 Lb In
	Laiton	5 Nm	44 Lb In
M20x1,5	Plastique	4 Nm	35 Lb In
	Laiton	6,5 Nm	58 Lb In
M25x1,5	Plastique	6,5 Nm	58 Lb In
	Laiton	6,5 Nm	58 Lb In
M32x1,5	Plastique	6,5 Nm	58 Lb In



## Betriebsbedingungen

- Ventilatoren nicht in explosionsfähiger Atmosphäre betreiben.
- Betriebsart des Motors/Ventilators
  - Dauerbetrieb mit gelegentlichen Anläufen (S1) nach DIN EN 60034-1:2011-02.
  - Gelegentlicher Anlauf zwischen -40 °C und -25 °C ist zulässig.
  - Dauerhafter Betrieb unter -25 °C nur mit speziellen Lagern für Kälteanwendungen auf Anfrage möglich.
- Zulässige minimale und maximale Umgebungstemperatur für den Betrieb
  - Die für den jeweiligen Ventilator gültige minimale und maximale Umgebungstemperatur entnehmen Sie bitte der technischen Dokumentation des Produktes.
  - Der Betrieb unter -25 °C, sowie ein Teillastbetrieb bei Kälteanwendungen, ist nur mit speziellen Lagern für Kälteanwendungen auf Anfrage möglich. Sind im Ventilator spezielle Kältelager verbaut, beachten Sie bitte die zulässigen Maximaltemperaturen in der technischen Dokumentation des Produktes.
- Für einen Einsatz bei Umgebungstemperaturen unterhalb von -10 °C ist die Vermeidung von außergewöhnlichen, stoßartigen oder mechanischen Beanspruchungen bzw. Belastungen des Materials Voraussetzung (siehe minimal zulässige Umgebungstemperatur).



## Conditions de service

- N'utilisez pas les Ventilateurs dans une atmosphère avec risque d'explosion.
- Service type du moteur/ventilateur
  - Fonctionnement permanent avec des démarrages occasionnels (S1) selon DIN EN 60034-1:2011-02. Un démarrage occasionnel entre -40 °C et -25 °C est autorisé.
  - Fonctionnement permanent en-deçà de -25 °C possible uniquement avec des paliers spéciaux pour applications frigorifiques sur demande.
- Températures ambiantes minimale et maximale autorisées pour le fonctionnement
  - La température ambiante minimale et maximale à respecter pour le ventilateur considéré figure dans la documentation technique du produit.
  - Le fonctionnement en-deçà de -25 °C de même que le fonctionnement sous charge partielle dans les applications frigorifiques n'est possible qu'avec des paliers spéciaux pour applications frigorifiques sur demande. Si des paliers spéciaux pour applications frigorifiques sont installés dans le ventilateur, observez les températures maximales autorisées dans la documentation technique du produit.
- L'utilisation à des températures ambiantes inférieures à -10 °C nécessite d'éviter les contraintes et les charges inhabituelles, par à-coups ou mécaniques sur le matériau (voir la température ambiante minimale admissible).



- ZIEHL-ABEGG Axialventilatoren sind für den Betrieb an Frequenzumrichter geeignet, wenn folgende Punkte beachtet werden:
  - Zwischen Umrichter und Motor sind **allpolig wirksame** Sinusfilter (sinusförmige Ausgangsspannung! Phase gegen Phase, Phase gegen Schutzleiter) einzubauen, wie sie von einigen Umrichterherstellern angeboten werden. Fordern Sie hierzu unsere Technische Information L-TI-0510 an.
  - **du/dt-Filter (auch Motor- oder Dämpfungsfiler genannt) dürfen nicht anstelle von Sinusfiltern eingesetzt werden.**
  - bei Verwendung von Sinusfiltern kann ggf. (Rückfrage beim Lieferanten des Sinusfilters) auf abgeschirmte Motorzuleitungen, auf Metall-Klemmenkästen und auf einen zweiten Erdleiteranschluss am Motor verzichtet werden.
- Wird der betriebsmäßige Ableitstrom von 3,5 mA überschritten, so sind die Bedingungen bezüglich Erdung gem. DIN EN 50 178, Abs. 5.2.11.1 zu erfüllen. Hierzu befindet sich ein Anschluss für einen zweiten Schutzleiter am Statorflansch. Anzugsmoment 2,7 Nm.
- Bei Drehzahlsteuerung durch elektronische Spannungsab-senkung (Phasenanschnitt) kann es je nach Einbausituation zu erhöhter Geräuschbildung durch Resonanzen kommen. Hier empfehlen wir die Verwendung des Frequenzumformers Fcontrol mit integriertem Sinusfilter.
- **Bei Fremdfabrikaten von Spannungssteuergerten und Frequenzumrichtern zur Drehzahlsteuerung unserer Ventilatoren können wir keine Gewährleistung für die ordnungsgemäße Funktion und für Schäden am Motor übernehmen.**
- A-bewerteter Schalleistungspegel grösser 80 dB(A) möglich, siehe Produktkatalog.
- IP55- Ventilatoren mit schleifender Dichtung können zusätzliche Geräusche verursachen.



## Inbetriebnahme

- Vor Erstinbetriebnahme prüfen:
  - Einbau und elektrische Installation fachgerecht abgeschlossen.
  - Elektrischer Anschluss gemäß Schaltbild durchgeführt (Schaltbild im Klemmkasten, bei Kabelausführung an Kabel oder Wandring)
  - Drehrichtung entspricht Drehrichtungspfeil auf Ventilatorflügel bzw. Ventilatorgehäuse. Maßgeblich für die Funktionalität des Ventilators ist die Luftförderrichtung bzw. die Drehrichtung und nicht das Motordrehfeld.
  - Schutzleiter angeschlossen.
  - Stimmen Anschlussdaten mit Daten auf Typenschild überein.
  - Stimmen die Daten des Betriebskondensators (1~ Motor) mit den Daten auf dem Typenschild überein.
  - Sicherheitseinrichtungen montiert (→ Berührungsschutz).
  - Temperaturwächter/Motorschutzschalter fachgerecht angeschlossen und funktionsfähig.
  - Montagerückstände und Fremdkörper aus Ventilatorraum entfernt.
  - Kabeleinführung dicht (siehe "Montage").
  - Sind die zur Einbaulage passenden Kondenswasserlöcher (falls vorhanden) geöffnet bzw. geschlossen (gilt nicht bei Ventilatoren der Schutzart IP55)?
- Die bestimmungsgemäße Verwendung von ZIEHL-ABEGG Ventilatoren mit VDE Zulassung setzt voraus, dass der Anschluss in einem Gerät oder über eine Steuereinheit erfolgt.
- Inbetriebnahme darf erst erfolgen, wenn alle Sicherheitshinweise überprüft und eine Gefährdung ausgeschlossen ist.
- Auf ruhigen Lauf achten. Starke Schwingungen durch unruhigen Lauf (Unwucht), z.B. durch Transportschaden oder unsachgemäße Handhabung, können zum Ausfall führen.

- Les ZIEHL-ABEGG Ventilateurs axiaux peuvent fonctionner avec des convertisseurs de fréquence à condition que soient respectés les points suivants :
  - Entre le convertisseur et le moteur il y a lieu d'insérer un filtre sinus **efficace** entre phases et entre phases et terre. Ces filtres sont commercialisés par les fabricants de variateurs.
  - **Les filtres du/dt (filtres atténuateurs) ne doivent pas être utilisés en tant que filtre sinus.**
  - L'utilisation de filtres sinus permet éventuellement de ne pas employer de boîtes à bornes métalliques ou de fils blindés pour le moteur ou de prévoir un deuxième câble de masse.
- Si le courant d'évacuation de 3,5 mA est dépassé, les conditions relatives à la mise à la terre conformément à la norme EN 50 178, paragraphe 5.2.11.1 doivent être respectées. À cet effet, il y a une connexion pour une deuxième échelle de protection à l'état du stator. Moment d'attraction 2,7 nm.
- La régulation de la vitesse, via un variateur de tension électronique (par redressement en angle de phase) peut générer, en fonction des conditions d'installation, un niveau sonore élevé d au phénomènes de résonance. Dans ce cas, nous recommandons l'utilisation du convertisseur de fréquence Fcontrol, avec un filtre sinus intégré.
- **Si des contrôleurs de tension et des convertisseurs de fréquence d'autres marques sont utilisés pour commander la vitesse de nos Ventilateurs, nous n'assurons aucune garantie quant au bon fonctionnement et aux dommages du moteur.**
- Niveau sonore pondéré A supérieur à 80 dB(A) possible, voir catalogue produits.
- Les Ventilateurs IP55 à joint frottant peuvent occasionner des bruits supplémentaires.



## Mise en service

- Avant la première mise en service, vérifier les points suivants :
  - Montage et installation électrique correctement terminés ?
  - Raccordement électrique exécuté conformément au schéma (schéma figurant dans le boîtier de raccordement, en cas de câble sortant, sur le câble ou l'embase murale)
  - Le sens de rotation correspond à la flèche sur la pale du ventilateur ou le caisson du ventilateur. Le sens de déplacement de l'air ou le sens de rotation et non pas le champ tournant du moteur est déterminant pour la fonctionnalité du ventilateur.
  - Fil the protection relié.
  - Concordance entre les données de raccordement et celles sur la plaquette signalétique du ventilateur.
  - Concordance entre les données du condensateur de service (Moteur 1~) et celles sur la plaquette signalétique.
  - Equipements de sécurité montés (→ grille de protection)
  - Contrôleur thermique/disjoncteur de moteur relié correctement et fonctionnant.
  - Résidus de montage et corps étrangers retirés du compartiment du ventilateur.
  - Passe-câble étanche (voir "Montage").
  - Les orifices pour l'eau de condensation adaptés à la position de montage sont-ils (le cas échéant) ouverts ou fermés (ne s'applique pas aux ventilateurs avec protection IP55) ?
- L'utilisation correcte des ventilateurs ZIEHL-ABEGG, conformes aux normes VDE - Association des électrotechniciens allemands - exige que le raccordement soit exécuté via un appareil ou une unité de commande.
- La mise en service ne doit avoir lieu qu'après vérification de toutes les consignes de sécurité et lorsque tout danger est exclu.
- Veiller au fonctionnement souple. Les fortes vibrations causées par un fonctionnement instable (balourd), par ex.



## Instandhaltung, Wartung, Reinigung

- **Bei allen Arbeiten am Ventilator im Gefahrenbereich:**
  - Nur durch ausgebildetes Fachpersonal vornehmen lassen.
  - Sicherheits- und Arbeitsvorschriften (DIN EN 50 110, IEC 364) beachten.
  - Der Rotor muss still stehen!
  - Stromkreis ist unterbrochen und gegen Wiedereinschalten gesichert.
  - Spannungsfreiheit feststellen.
  - Keine Wartungsarbeiten am laufenden Ventilator!
- **Bei der Handhabung Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe benutzen!**
- **Halten Sie die Luftwege des Ventilators frei und sauber - Gefahr durch herausfliegende Gegenstände!**
- **Nassreinigung unter Spannung kann zum Stromschlag führen - Lebensgefahr!**
- Regelmäßige Inspektion, ggf. mit Reinigung erforderlich um Unwucht durch Verschmutzung zu vermeiden.
  - Durchströmungsbereich des Ventilators säubern.
- Der komplette Ventilator darf mit einem feuchten Putztuch gereinigt werden.
- Zur Reinigung dürfen keine aggressiven, lacklösenden Reinigungsmittel verwendet werden.
- **Verwenden Sie keinesfalls einen Hochdruckreiniger oder Strahlwasser zur Reinigung.**
- Vermeiden Sie Wassereintritt in den Motor und die elektrische Installation.
- Nach dem Reinigungsprozess muss der Motor zum Abtrocknen 30 Minuten bei 80-100% der max. Drehzahl betrieben werden, damit eventuell eingedrungenes Wasser verdunsten kann.
- Kugellagerlebensdauer
  - Die gemäß Standardberechnungsverfahren ermittelte Lagergebrauchsdauererwartung der motorintegrierten Kugellager ist maßgeblich von der Fettgebrauchsdauer F10h bestimmt und beträgt bei Standardanwendung ca. 30.000 - 40.000 Betriebsstunden. Der Ventilator bzw. Motor ist durch Verwendung von Kugellagern mit „Lebensdauererschmierung“ wartungsfrei. Nach Erreichen der Fettgebrauchsdauer F10h ist u.U. ein Lageraustausch erforderlich. Die Lagergebrauchsdauererwartung kann sich gegenüber dem genannten Wert verändern, wenn Betriebsbedingungen wie erhöhte Vibrationen, erhöhte Schocks, erhöhte oder zu niedrige Temperaturen, Feuchtigkeit, Schmutz im Kugellager oder ungünstige Regelungsarten gegeben sind. Eine Lebensdauerberechnung für spezielle Anwendungen kann auf Wunsch erstellt werden.
- Achten Sie auf untypische Laufgeräusche!
- Achten Sie auf schwingungsarmen Lauf!
- Wenden Sie sich zum Lagertausch, sowie bei allen anderen Schäden (z. B. an Wicklung) an unsere Serviceabteilung.
- Bei 1~ Motoren kann die Kondensatorkapazität nachlassen, die Lebenserwartung beträgt ca. 30.000 Std. gem. DIN EN 60252.
- **Außenaufstellung: Bei längeren Stillstandszeiten in feuchter Atmosphäre wird empfohlen die Ventilatoren monatlich für mindestens 2 Std. in Betrieb zu nehmen, damit eventuell eingedrungene Feuchtigkeit verdunstet.**
- Ventilatoren der Schutzart IP55 oder höher: vorhandene verschlossene Kondenswasserbohrungen mindestens halbjährlich öffnen.

suite à un dommage pendant le transport ou une manipulation non conforme peuvent entraîner une panne.



## Maintenance, entretien, nettoyage

- **Pour tous les travaux sur le ventilateur dans la zone de danger :**
  - Faire effectuer les travaux de maintenance uniquement par du personnel formé et spécialisé.
  - Respecter les instructions de sécurité et de travail (DIN EN 50 110, IEC 364).
  - Le rotor doit être immobile !
  - l'interruption et la sécurisation du circuit contre un ré-enclenchement automatique.
  - Constaté l'absence de tension.
  - Ne pas effectuer de travaux d'entretien sur le ventilateur en marche !
- **Lors de la manipulation, utiliser des chaussures et des gants de sécurité !**
- **Maintenez les arrivées d'air du ventilateur dégagées - danger de projection d'objets!**
- **Un nettoyage humide sous tension peut provoquer une électrocution – danger de mort !**
- Une inspection, le cas échéant l'élimination, régulière des dépôts est nécessaire pour éviter un balourd causé par l'encrassement.
  - Nettoyez la zone de traversée du ventilateur.
- Le ventilateur complet peut être nettoyé avec un chiffon humide.
- Pour le nettoyage il ne faut pas utiliser de détergents agressifs, dissolvant la laque.
- **N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression ou de jet d'eau pour le nettoyage.**
- Évitez la pénétration d'eau dans le moteur et dans l'installation électrique.
- Après le nettoyage, faire fonctionner le moteur à 80-100% de la vitesse maximale pendant 30 minutes pour le séchage afin que l'eau éventuellement présente puisse s'évaporer.
- Durée de vie des roulements à billes
  - La durée d'utilisation escomptée des roulements à billes intégrés au moteur, déterminée d'après une méthode de calcul standard, dépend fortement de la durée d'utilisation de la graisse F10h et est d'env. 30 000 - 40 000 heures de fonctionnement pour une application standard. Grâce à l'utilisation de roulements à billes « graissés à vie », le ventilateur/moteur ne nécessite pas d'entretien. À la fin de la durée d'utilisation de la graisse F10h, un remplacement des paliers devient éventuellement nécessaire. La durée d'utilisation escomptée des paliers peut différer de la valeur indiquée en cas d'exposition, durant le fonctionnement, à des vibrations importantes, des chocs importants, des températures élevées ou trop basses, l'humidité, des salissures dans le roulement à billes ou des modes de régulation défavorables. Un calcul de durée de vie pour les applications spéciales peut être réalisé sur demande.
- Soyez attentif aux bruits de roulement atypiques!
- Assurez-vous que le fonctionnement se fait sans vibrations !
- Pour le remplacement du palier ainsi que pour tout autre dommage (par ex. sur l'enroulement), adressez-vous à notre service après-vente.
- Pour les moteurs 1~, la capacité du condensateur peut baisser, la longévité est d'environ 30.000 heures, conformément à DIN EN 60252.
- **Installation extérieure : En cas d'arrêts prolongés dans une atmosphère humide, il est recommandé de mettre les ventilateurs en marche pendant au moins 2 heures par mois afin de faire évaporer l'humidité intérieure éventuelle.**
- Ventilateurs du type de protection IP55 ou supérieur : ouvrir au moins deux fois par an les trous d'écoulement des condensats fermés.





## Entsorgung / Recycling

Die Entsorgung muss sachgerecht und umweltschonend nach den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

### Hersteller

Unsere Produkte sind nach den einschlägigen internationalen Vorschriften gefertigt.

Haben Sie Fragen zur Verwendung unserer Produkte oder planen Sie spezielle Anwendungen, wenden Sie sich bitte an:

**ZIEHL-ABEGG SE**  
Heinz-Ziehl-Straße  
D-74653 Künzelsau  
Tel. 07940/16-0  
Fax 07940/16-300  
info@ziehl-abegg.de

### Serviceadresse

Länderspezifische Serviceadressen siehe Homepage unter [www.ziehl-abegg.com](http://www.ziehl-abegg.com)



## Élimination/recyclage

L'élimination doit être effectuée selon les règles et dans le respect de l'environnement, conformément aux dispositions légales.

### Fabricant :

Nos produits sont fabriqués conformément aux directives internationales en vigueur.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation de nos produits ou si vous planifiez des applications spéciales, veuillez vous adresser à :

**ZIEHL-ABEGG SE**  
Heinz-Ziehl-Straße  
D-74653 Künzelsau  
Tél. 07940/16-0  
Fax 07940/16-300  
info@ziehl-abegg.de

### Adresse service

Adresses service spécifiques aux pays, voir page d'accueil sous [www.ziehl-abegg.com](http://www.ziehl-abegg.com)

# EG-Einbauerklärung

- Original -  
(deutsch)

ZA87-D 2022/17 Index 012

im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang II B

## Die Bauform der unvollständigen Maschine:

- Axialventilator DN., FA., FB., FC., FE., FF., FG., FH., FL., FN., FP., FS., FT., FV., VN., VR., ZC., ZF., ZG., ZN..
- Radialventilator ER., GR., HR., RA., RD., RE., RF., RG., RH., RK., RM., RR., RZ., WR..
- Querstromventilator QD., QG., QK., QR., QT.,

## Die Motorbauart:

- Asynchron-Innen- oder -Außenläufermotor (auch mit integriertem Frequenzumrichter)
- Elektronisch kommutierter Innen- oder Außenläufermotor (auch mit integriertem EC-Controller)

entspricht den Anforderungen von Anhang I Artikel 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1 der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG.

Hersteller ist die **ZIEHL-ABEGG SE**  
Heinz-Ziehl-Straße  
D-74653 Künzelsau

## Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:

EN 60204-1:2018	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN ISO 12100:2010	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung
EN ISO 13857:2019	Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen
Hinweis:	Die Einhaltung der EN ISO 13857:2019 bezieht sich nur dann auf den montierten Berührungsschutz, sofern dieser zum Lieferumfang gehört.

Die speziellen Technischen Unterlagen gemäß Anhang VII B sind erstellt und vollständig vorhanden.

Bevollmächtigt für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen sind nachfolgende Personen, Anschrift siehe oben.

Auf begründetes Verlangen werden die speziellen Unterlagen an die staatliche Stelle übermittelt. Die Übermittlung kann elektronisch, auf Datenträger oder auf Papier erfolgen. Alle Schutzrechte verbleiben bei o. g. Hersteller.

**Die Inbetriebnahme dieser unvollständigen Maschine ist so lange untersagt, bis sichergestellt ist, dass die Maschine, in die sie eingebaut wurde, den Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen entspricht.**

Künzelsau, 27.04.2022  
(Ort, Datum der Ausstellung)

ZIEHL-ABEGG SE  
Tobias Gauss  
Stellvertretender Leiter Technik Lufttechnik  
(Name, Funktion)



(Unterschrift)

ZIEHL-ABEGG SE  
Moritz Krämer  
Leiter Elektrische Systeme  
(Name, Funktion)



(Unterschrift)

# Déclaration d'incorporation CE

- Translation -  
(français)

ZA87-F 2022/17 Index 012

dans l'esprit de la directive machines CE 2006/42/CE, annexe II B

## Le type de la machine incomplète :

- Ventilateurs axiaux DN..., FA..., FB..., FC..., FE..., FF..., FG..., FH..., FL..., FN..., FP..., FS..., FT..., FV..., VN..., VR..., ZC..., ZF..., ZG..., ZN...
- Ventilateurs radiaux ER..., GR..., HR..., RA..., RD..., RE..., RF..., RG..., RH..., RK..., RM..., RR..., RZ..., WR...
- Ventilateurs à flux transversal QD..., QG..., QK..., QR..., QT...

## Le type de moteur :

- Moteur asynchrone à rotor interne ou externe (également avec convertisseur de fréquence intégré)
- Moteur à rotor interne ou externe à commutation électronique (également avec contrôleur EC intégré)

satisfait aux exigences de l'annexe I, articles 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1 de la directive machines CE 2006/42/CE.

Le fabricant est **ZIEHL-ABEGG SE**  
Heinz-Ziehl-Strasse  
D-74653 Kuenzelsau

## Les normes harmonisées suivantes sont appliquées :

EN 60204-1:2018	Sécurité des machines ; équipement électrique des machines ; partie 1 : Exigences générales
EN ISO 12100:2010	Sécurité des machines - Principes généraux de conception - L'évaluation des risques et la réduction des risques
EN ISO 13857:2019	Sécurité des machines ; distances de sécurité à observer pour ne pas atteindre les zones dangereuses avec les membres supérieurs
Indication:	L'observation de la EN ISO 13857:2019 ne se réfère qu'à la protection de contact installée, pour autant que celle-ci soit fournie dans la livraison.

Les documents techniques spécifiques sont établis selon l'annexe VII B et intégralement disponibles.

Les personnes suivantes sont autorisées à établir la documentation technique, voir l'adresse ci-dessus.

Sur demande fondée, les documents spécifiques sont transmis au service de l'état concerné. La transmission peut se faire par voie électronique, sur support de données ou sur papier. Tous les droits de propriétés industriels restent auprès du fabricant susmentionné.

**La mise en service de cette machine incomplète est interdite jusqu'à ce qu'il soit garanti que la machine dans laquelle elle a été intégrée satisfait aux dispositions de la directive machines CE.**

Künzelsau, 27.04.2022  
(Lieu, date d'émission)

ZIEHL-ABEGG SE  
Tobias Gauss  
Directeur technique Techniqued'aération  
(nom, Fonction)



(signature)

ZIEHL-ABEGG SE  
Moritz Krämer  
Directeur Systèmes électriques  
(nom, Fonction)



(signature)



# UKCA Declaration of Incorporation

- Original -  
(english)

ZA87\_UK-GB  
2022/17 Index 002

as defined by the Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008  
No. 1597, PART 2 / Annex II B

## The design of the incomplete machine:

- Axial fan DN..., FA..., FB..., FC..., FE..., FF..., FG..., FH..., FL..., FN..., FP..., FS..., FT..., FV..., VN..., VR..., ZC..., ZF..., ZG..., ZN...
- Centrifugal fan ER..., GR..., HR..., RA..., RD..., RE..., RF..., RG..., RH..., RK..., RM..., RR..., RZ..., WR...
- Cross-flow fan QD..., QG..., QK..., QR..., QT...

## The motor type:

- Asynchronous internal or external rotor motor (also with integrated frequency inverter)
- Electronically commutated internal or external rotor motor (also with integrated EC controller)

complies with the requirements in Annex I, Articles 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1 in Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 No. 1597.

The manufacturer is **ZIEHL-ABEGG SE**  
**Heinz-Ziehl-Straße**  
**D-74653 Künzelsau**

## The following harmonised standards have been used:

EN 60204-1:2018	Safety of machinery; electrical equipment of machines; Part 1: General requirements
EN ISO 12100:2010	Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction
EN ISO 13857:2019	Safety of machinery; safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs
Note:	The maintenance of the EN ISO 13857:2019 relates only to the installed accidental contact protection, provided that it is part of the scope of delivery.

The specific technical documentation in accordance with Annex VII B has been written and is available in its entirety.

The following persons are authorized to compile the technical documents, address see above.

The specific documentation will be transmitted to the official authorities on justified request. The transmission can be electronic, on data carriers or on paper. All industrial property rights remain with the above-mentioned manufacturer.

**It is prohibited to commission this incomplete machine until it has been secured that the machine into which it was incorporated complies with the stipulations of the Machinery (Safety) Regulations.**

Künzelsau, 27.04.2022  
(location, date of issue)

ZIEHL-ABEGG SE  
Tobias Gauss  
Deputy Head of Technics Ventilation Technology  
(name, function)



(signature)

ZIEHL-ABEGG SE  
Moritz Krämer  
Head of Electrical Systems  
(name, function)



(signature)